

Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : 24/IMO/0390S Date du repérage : 02/10/2024

Désignation	du o	u des	bâtiments
Localisation du o	u des h	âtimer	nts ·

Département : ... Vaucluse Adresse : 1045 Ancienne Route de Loriol

Commune:84810 AUBI GNAN

Section cadastrale BA, Parcelle(s) n°

72

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une

copropriété

Périmètre de repérage :

1 niveau en Rdc

Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : ... Mme AYMARD Marie-Claude Adresse : 1045 Ancienne Route de Loriol

84810 AUBI GNAN

Objet de la mission :		
☐ Dossier Technique Amiante	☐ Diagnostic de Performance Energétique	☐ Diag. Assainissement
Constat amiante avant-vente	Etat relatif à la présence de termites	☐ Diag. Piscine
Dossier amiante Parties Privatives	☐ Etat parasitaire	☐ Diag. Installations Gaz
Diag amiante avant travaux	Etat des Risques et Pollutions	☐ Diag. plomb dans l'eau
Diag amiante avant démolition	☐ Etat des lieux	Diag. Installations Electricité
Contrôle Périodique Amiante	☐ Métrage (Loi Carrez)	☐ D.Technique DTG
☐ Amiante HAP	☐ Métrage (Surface Habitable)	Diagnostic de Performance Energétique
☐ Strategie Dossier Amiante	☐ Exposition au plomb (CREP)	☐ Diag. Radon
☐ Diagnostic de Performance Energétique	Plomb avant Travaux	☐ Vérif. accessibilité handicapé
☐ Mold Inspection	☐ Exposition au plomb (DRIPP)	Diag. Performance Numérique



Résumé de l'expertise n° 24/IMO/0390S

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse : 1045 Ancienne Route de Loriol

Commune:......84810 AUBI GNAN

Section cadastrale BA, Parcelle(s) n° 72

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmètre de repérage : ... 1 niveau en Rdc

	Prestations	Conclusion
a	Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
(C)	Électricité	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
0	Etat des Risques et Pollutions	Le bien est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels (Inondation) Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques Zone sismique définie en zone 3 selon la règlementation parasismique 2011



A l'attention de SIP Nord Vaucluse

Vous m'avez demandé d'établir un DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) pour les locaux suivants : Studio et bungalow démontable situé 1045 Ancienne Route de Loriol 84810 AUBIGNAN

Au regard des critères techniques suivants :

Installation de chauffage fixe inexistante le jour de la visite pour le studio et bungalow démontable non soumis a la réglementation.

En application de l'article R.134-1 du CCH selon les dispositions des arrêtés :

- du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
- du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine,
- du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine,
- du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs en France métropolitaine,
- «L'article R.134-1 définit le champ d'application des bâtiments ou parties de bâtiment devant faire l'objet d'un diagnostic au moment de leur vente, en reprenant les exceptions principales qu'autorise la directive européenne 2002/91 :
- Des constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans : il s'agit des baraquements utilisés dans les chantiers ou des modules de relogement provisoire, des bâtiments vendus pour être démolis dans les deux ans.
- Des bâtiments de moins de 50m₂ de surface hors oeuvre brute, comptabilisés selon les dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, qu'ils soient seuls bâtiments sur un terrain ou indépendants sur un terrain occupé par un autre bâtiment.
- Des bâtiments dont l'usage ou la structure est très spécifique: lieux de culte servant à une activité religieuse reconnue, bâtiments protégés au titre du patrimoine, c'est à dire classé au titre des monuments historiques, en application des articles L.621-1 et suivants du code du patrimoine ou inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L.621-25 et suivants du code du patrimoine
- Des bâtiments pour lesquels les consommations de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement sont faibles (marginales au regard des consommations énergétiques résultant des activités économiques) : bâtiments industriels, artisanaux ou agricoles
- En cas de vente d'un bâtiment comportant plusieurs corps affectés d'une part à ces activités et d'autre part à d'autres usages, seuls les corps de bâtiment affectés à ces derniers doivent faire l'objet d'un DPE.
- Lorsque des locaux servant à l'habitation ou des bureaux sont insérés dans la structure d'un bâtiment d'activité industrielle, artisanale ou agricole, un DPE n'est pas requis. En revanche, lorsque les locaux d'activité industrielle, artisanale ou agricole sont insérés dans un bâtiment à usage principal d'habitation, un DPE doit être établi pour la totalité, sauf si les locaux peuvent être aisément pris en compte séparément. Bien entendu, de facto, et conformément à la directive européenne, le DPE est requis pour les bâtiments qui utilisent de l'énergie pour réguler le climat intérieur, c'est-à-dire pour maintenir les locaux à une température supérieure à 12°C. Il faut donc que le lot en vente soit équipé d'une installation de chauffage pour qu'il y ait DPE. Il n'est donc pas autorisé d'inventer un équipement de chauffage virtuel pour calculer une consommation d'énergie qui serait différente selon le mode de chauffage.»
- Conclusions : La présente mission ne tombe pas dans le champ d'application obligatoire du DPE.

Fait à MONTEUX, le **24/10/**2024





Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et **B de l'annexe 13**-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : 24/IMO/0390S Date du repérage : 02/10/2024

Références réglementa	ires
Textes réglementaires	Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1er juin 2015.

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue:
Périmètre de repérage :	1 niveau en Rdc
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	Bungalow + DépendancesHabitation (maison individuelle)< 1997

Le propriétaire et le	commanditaire
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : Mme AYMARD Marie-Claude Adresse : 1045 Ancienne Route de Loriol 84810 AUBI GNAN
Le commanditaire	Nom et prénom : SI P NORD VAUCLUSE Adresse :

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	LE PELLETIER Siegfried	Opérateur de repérage	TECHNICERT ZAC DU MOULIN CAPIGNARD 5 RUE TRAVERSIERE 78580 LES ALLUETS-LE-ROI	Obtention: 26/10/2023 Échéance: 25/10/2030 N° de certification: TC23-0528

Raison sociale de l'entreprise : DI 2E (Numéro SIRET : 75339357800038)

Adresse: 263 Chemin de Seyssau Sud, 84170 Monteux

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police et date de validité : 7358225304 - 01/01/2025

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 22/10/2024, remis au propriétaire le 22/10/2024

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 23 pages, la conclusion est située en page 2.



Sommaire

- 1 Les conclusions
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
- 3 La mission de repérage
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage
 - 5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B
 - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
 - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
- 6 Signatures
- 7 Annexes

1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

- 1.1 Liste A: Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré
 - de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante.
- 1.1 Liste B: Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré:
- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :
 Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») (Batiment 2 Toiture) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
- des matériaux et produits de la liste B ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») (Batiment 1 - Toiture)
- * Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
- 1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation Parties du local Raison

Constat de repérage Amiante nº 24/IMO/0390S



Localisation	Parties du local	Raison
Batiment 1 - Vide sanitaire	Toutes	Encombrement trop important

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations règlementaires du (des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 2012 (Listes "A" et "B"). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés en cas de présence d'Amiante. En cas de présence d'Amiante, et si il y a obligation de retrait, ce dernier sera à la charge du vendeur.

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... LAB EXPERT

Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-6752

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur.

Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.» L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

L	iste A
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
	Flocages
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Calorifugeages
	Faux plafonds

Lis	te B
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Parois vertic	ales intérieures
	Enduits projetés
	Revêtement durs (plaques de menuiseries)
	Revêtement dus (amiante-ciment)
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux	Entourages de poteaux (carton)
(périphériques et intérieurs)	Entourages de poteaux (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (matériau sandwich)
	Entourages de poteaux (carton+plâtre)
	Coffrage perdu
Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et	Enduits projetés
Coffres verticaux	Panneaux de cloisons
2. Planchen	s et plafonds
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et	Enduits projetés
Coffres Horizontaux	Panneaux collés ou vissés
Planchers	Dalles de sol
3. Conduits, canalisations	et équipements intérieurs
Contribute A Spile (in our order Spile)	Conduits
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Enveloppes de calorifuges
	Clapets coupe-feu
Clapets / volets coupe-feu	Volets coupe-feu
	Rebouchage
P	Joints (tresses)
Portes coupe-feu	Joints (bandes)
Vide-ordures	Conduits
4. Elément	s extérieurs
	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
Toitures	Ardoises (fibres-ciment)
	Accessoires de couvertures (composites)
	Accessoires de couvertures (fibres-ciment)
	Bardeaux bitumineux
	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
Dandama at Canadaa 16 min -	Ardoises (composites)
Bardages et façades légères	Ardoises (fibres-ciment)
	Panneaux (composites)
	Panneaux (fibres-ciment)
	Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
Conduits en toiture et façade	Conduites d'eaux usées en amiante-ciment
	Conduits de fumée en amiante-ciment
	COMMUNICACION CONTROLLA

DI2E | 263 Chemin de Seyssau Sud 84170 Monteux | N°SIREN: 753393578 | Compagnie d'assurance: AX



Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

Batiment 1 - Chambre, Batiment 1 - Salle d'eau, Batiment 1 - Cuisine, Batiment 1 - Cellier, Batiment 1 - Toiture, Batiment 2 - Pièce 1, Batiment 2 - Buanderie, Batiment 2 - Local technique, Mobil-home
--

Localisation	Description
Batiment 1 - Séjour	Sol: Carrelage Plinthes: Carrelage Mur: Plåtre et Peinture Porte (P1): Bois et Peinture Plafond (P1): Plåtre et Peinture Sol: Béton Mur: parpaings Porte (P1): Métal et Peinture Plafond: panneaux fibro-ciment
Batiment 1 - Dressing	Sol: parquet flottant Plinthes: Bois Mur: plâtre et Peinture Fenêtre (F1): PVC Volet (V1): Bois et Peinture Plafond (P1): plâtre et Peinture
Batiment 1 - Chambre	Sol: parquet flottant Plinthes: bois Mur: plâtre et Peinture Fenêtre (F1): pvc Volet (V1): PVC Plafond (P1): plâtre et Peinture
Batiment 1 - Salle d'eau	Sol : Carrelage Mur : plâtre et Peinture Mur : plâtre et Carrelage Porte (P1) : bois et peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture
Batiment 1 - Cuisine	Sol: Carrelage Plinthes: Carrelage Mur: plâtre et carrelage Mur: plâtre et Peinture Fenêtre (F1): pvc Volet (V1): PVC Plafond (P1): plâtre et Peinture
Batiment 1 - Cellier	Sol : Carrelage Plinthes : Carrelage Mur : plâtre et Peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture
Batiment 1 - Toiture	Plafond : panneaux fibro-ciment

Constat de repérage Amiante n° 24/IMO/0390S



Localisation	Description
Batiment 2 - Pièce 1	Sol : Carrelage Plinthes : Carrelage Mur : plâtre et Peinture Fenêtre (F1) : pvc Volet (V1) : Bois et Peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture
Batiment 2 - Piece 2	Sol : Carrelage Plinthes : Carrelage Mur : plâtre et Peinture Fenetre (F1) : pvc Plafond (P1) : plâtre et Peinture
Batiment 2 - Buanderie	Sol : Carrelage Plinthes : Carrelage Mur : plâtre et Peinture Mur : plâtre et Carrelage Fenetre (F1) : pvc Plafond (P1) : plâtre et peinture
Batiment 2 - Local technique	Sol : Béton Mur : Enduit Porte (P1) : bois et peinture Plafond (P1) : panneaux fibro-ciment Charpente : bois
Batiment 2 - Toiture	Plafond: panneaux fibro-ciment
Mobil-home - Salon	Sol : plastique (lino) Mur : métal et Peinture Fenètre (F1) : PVC Fenètre (F2) : PVC Plafond (P1) : métal et Peinture Mur : Plâtre et Peinture
Mobil-home - Cuisine	Plafond (P1): parquet flottant Mur: métal et Peinture Fenètre (F1): pvc Plafond (P1): métal et Peinture Volet (V1): PVC Mur: Plâtre et Peinture
Mobil-home - Chambre 1	Sol : parquet flottant Mur : métal et Peinture Fenêtre (F1) : métal et Peinture Porte (P1) : bois et Peinture Plafond (P1) : métal et Peinture Mur : Plâtre et Peinture
Mobil-home - Salle d'eau 1	Sol : parquet flottant Mur : métal et Peinture Porte (P1) : bois et Peinture Plafond (P1) : métal et Peinture Fenétre (F1) : métal et Peinture Volet (V1) : métal et Peinture
Mobil-home - Dégagement	Sol : parquet flottant Mur : métal et Peinture Plafond (P1) : métal et Peinture Mur : Plâtre et Peinture
Mobil-home - Chambre 2	Sol : parquet flottant Mur : métal et peinture Fenètre (F1) : métal et Peinture Volet (V1) : métal et Peinture Plafond (P1) : métal et Peinture Plafond (P2) : Plâtre et Peinture Mur : Plâtre et Peinture
Mobil-home - Wc	Sol : parquet flottant Mur : métal et peinture Mur : Plâtre et Peinture Fenêtre (F1) : métal et Peinture Volet (V1) : métal et Peinture Plafond (P1) : métal et Peinture Mur : Plâtre et Peinture
Mobil-home - Bureau	Sol : parquet flottant Mur : Plâtre et Peinture Mur : métal et Peinture Porte (P1) : bois et Peinture Fenêtre (F1) : métal et Peinture Volet (V1) : métal et Peinture Plafond (P1) : métal et Peinture Mur : Plâtre et Peinture
Mobil-home - Salle d'eau 2	Sol : parquet flottant Mur : métal et Peinture Mur : Plâtre et Peinture Fenêtre (F1) : métal et Peinture Porte (P1) : bois et Peinture Volet (V1) : métal et Peinture Plafond (P1) : métal et Peinture
Batiment 1 - Garage 1	Sol: béton Mur: parpaings et peinture Porte (P1): métal et Peinture Plafond (P1): panneaux fibro-ciment Charpente: bois



4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations:

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 01/10/2024

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 02/10/2024

Heure d'arrivée : 14 h 00 Durée du repérage : 02 h 05

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Huissier Me BOURDENET

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. - Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Néant	-			

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.0.2 Liste des matériaux repérés de la liste B

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Batiment 1 - Toiture	Identifiant: M001 Réf. échantillon: P001 Réf. laboratoire: 1 Description: Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes Partie à sonder: Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Localisation sur croquis: M001	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Batiment 2 - Toiture	Identifiant: M002 Réf. échantillon: P002 Réf. laboratoire: 2 Description: Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes Partie à sonder: Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Localisation sur croquis: M002	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	EP (Z-II-RF)	

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

DI2E | 263 Chemin de Seyssau Sud 84170 Monteux | Tél. : 0954346780 N°SIREN : 753393578 | Compagnie d'assurance : AXA n° 7358225304

6/23 Rapport du : **22/10/2024**



Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
Batiment 2 - Toiture	Identifiant: M002 Réf. échantillon: P002 Réf. laboratoire: 2 Description: Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes Partie à sonder: Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Liste selon annexe. 13-9 du CSP: B Localisation sur croquis: M002	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) <u>Résultat</u> EP** <u>Préconisation :</u> Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	

^{*} Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport ** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

Nota: Dès réception de ce rapport, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux amiantes ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Batiment 1 - Toiture	Identifiant: M001 Réf. échantillon: P001 Réf. laboratoire: 1 Description: Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes Partie à sonder: Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Liste selon annexe.13-9 du CSP: B Localisation sur croquis: M001	

6. - Signatures

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par TECHNICERT ZAC DU MOULIN CAPIGNARD 5 RUE TRAVERSIERE 78580 LES ALLUETS-LE-ROI

Fait à AUBI GNAN, le 02/10/2024

Par : LE PELLETIER Siegfried



Signature du représentant :					



ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 24/IMO/0390S

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.


Sommaire des annexes

7 Annexes


- 7.1 Schéma de repérage
- 7.2 Rapports d'essais
- 7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- 7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
- 7.5 Documents annexés au présent rapport




7.1 - Annexe - Schéma de repérage

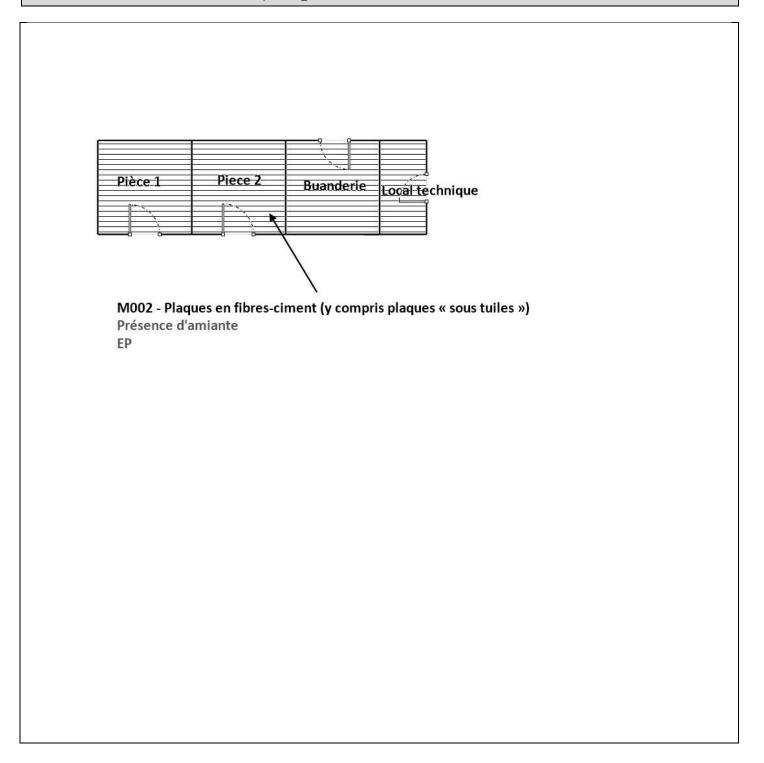



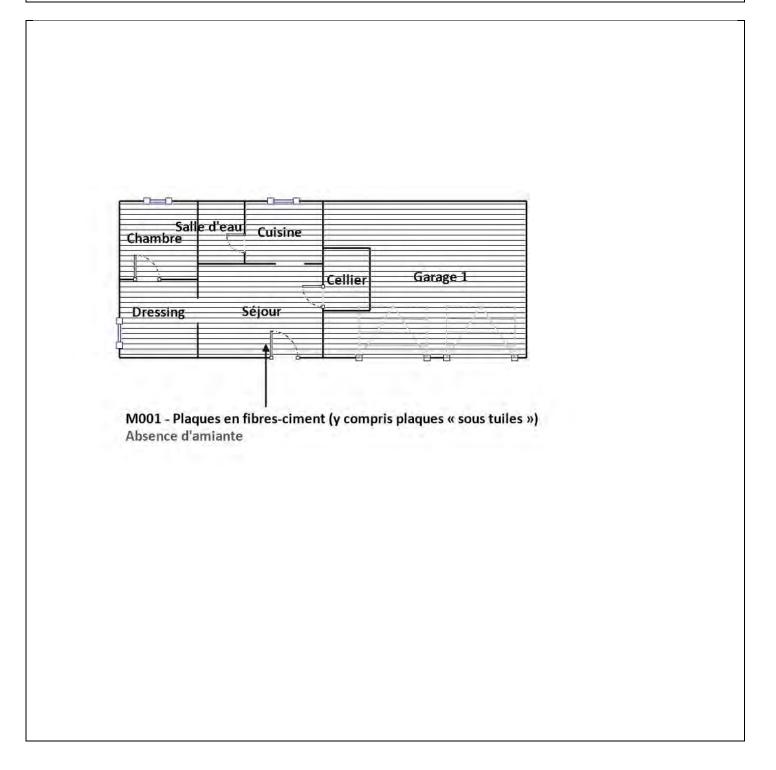



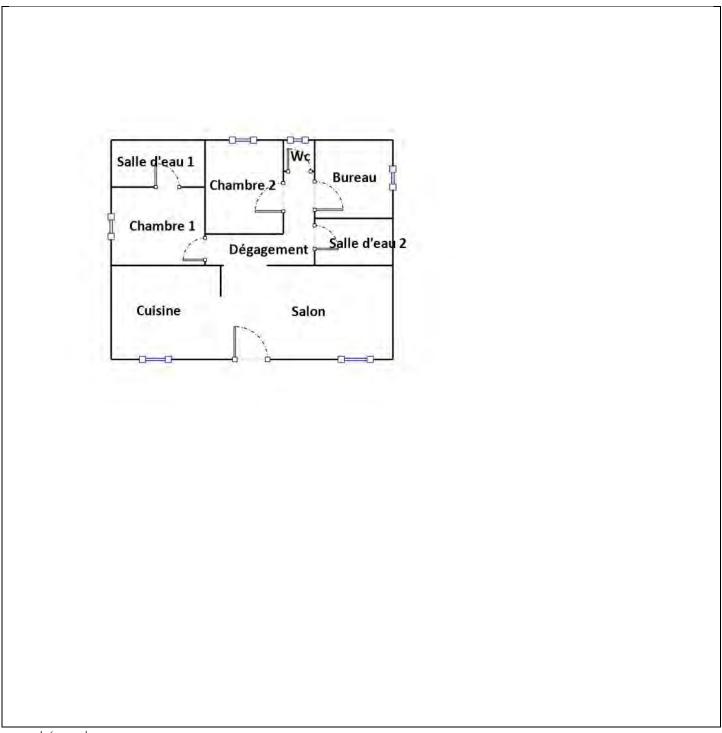

Légende

Constat de repérage Amiante n° 24/IMO/0390S



•	Conduit en fibro-ciment	Dalles de sol	
0	Conduit autre que fibro-ciment	Carrelage	
•	Brides	Colle de revêtement	Nom du propriétaire : Mme AYMARD Marie-Claude Adresse du bien :
B	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante	Dalles de faux-plafond	1045 Ancienne Route de Loriol 84810 AUBI GNAN
Δ	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste	Toiture en fibro-ciment	
a	Présence d'amiante	Toiture en matériaux composites	

Photos



Photo n° PhA001

Localisation: Batiment 1 - Toiture

Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et

planes

Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Description : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)

Localisation sur croquis : M001



Photo n° PhA002

Localisation : Batiment 2 - Toiture

Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et

planes

Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Description : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)

Localisation sur croquis : M002

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

I dentification des prélèvements :

I dentifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo

Constat de repérage Amiante n° 24/IMO/0390S



I dentifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M001-P001	Batiment 1 - Toiture	Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres- ciment (y compris plaques ∢ sous tuiles »)	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Réf. laboratoire: 1 Analyse à réaliser: Non connu	
M002-P002	Batiment 2 - Tolture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres- ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Réf. laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Non connu	

Copie des rapports d'essais :







Dossier 24 IMO 3905 Prélèvement du : 02/10/2024

PROPRIÉTAIRE: Mme.AYMARD Marie-Claude 1045 Ancienne Route de Loriol

84810 AUBIGNAN

DI2E

263, Chemin de Seyssau Sud

84170 MONTEUX

Rapport d'essai nº: R 02047624

A l'attention de Thomas BRETON Ivry sur Seine, le 15/10/2024

Affaire no AF01336624

Date de réception : 10/10/2024 - Date de fin d'analyse : 15/10/2024

Recherche d'amiante dans les matériaux et/ou produits - R 02047624

Page 1/1

Arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et accréditation des organismes procédant à ces analyses,

Nombre total d'échantillon(s): 1

Ref. / Description client / Couche(s) à analyser	N° Ech.	Description laboratoire	Préparation Analyse		AC			
	Date analyse	(couches analysées)	Traitement	Nb	Technique analyste	ИЬ	Résultats	Résultats
2 Plaque ondulée Topiture Bâtiment 2	EC 13308924 15/10/2024	Plaque ciment (Dur/Fibreux,Gris)		2	MOLP PC	2	Fibre d'Amiante Détecté Chrysotlie	*

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus considérés étant aptes à être préparés par le laboratoire et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous sa forme intégrale, sauf accord écrit du jaboratoire. Seule l'édition originale du rapport portant la validation technique du laboratoire augus es a responsabilité. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accorditation. Elles sont identifiées par le symbole *. Toutes les informations fournies par le client (références du dossier et de l'échantillon, localisation, date et lieu de prélèvement, ou toute autre information relative à l'échantillon avant son depôt; relèvent de sa seule responsabilité et ne sont pas couvertes par l'accorditation du laboratoire. La limite de détection des fibres d'amiante garantie par le laboratoire, lors de l'analyse par META et par MOLD des matériaux est de 0,1% en masses dans la limite de 4 couches indissociables conformement à la validation de méthode. Au-delà de 4 couches, le résultat d'analyse sera présenté hors champ d'accréditation et ne pourra donc pas être exploite dans un contexte réquiementaire poposable.

La limite de détection des fibres d'amiante garantie par le laboratoire, lors de l'analyse par MELIA et par MOLIP des materiaux est de 0,1% en masse dans la limite de 4 couches, le de 4 couches, le courte de conformément à la validation de méthode. Al-delà de 4 couches, le courte de couches indissociables conformément à la validation de méthode. Al-delà de 4 couches, le couche présentant un confestre réglementaire opposable.

La fibre d'amiante est detentifiée et caracterisée par Microscopie Électronique à Transmission avec Analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 µm), de sa structure cristalline et de sa composition chimique. Toute couche présentant un résultat en fibre d'amiante non détecté peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

Toute couche analysée par MOLIP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée), présentant un résultat en fibre d'amiante non détecté peut renfermer une teneur inférieure à la limite de detection garantie de fibre d'amiante de fibre d'amiante.

Four être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre superieur à 0,2 micromètres.

META 1: Préparation materiaux et produits manufactures pouvant contenir de l'amiante delibrement ajouté selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-001) / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X 43-050 et NF ISO 22262-1.

META 2: Préparation des materiaux et produits manufactures pouvant contenir naturellement de l'amiante et/ou de l'amiante delibrement ajouté selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-005) / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X 43-050, NF ISO 22262-1 et IMA : Principes petrographiques et de classification mineralogique (Hawthorne F. C. et al., (2012) et Al. J. Locock (2014)) hors champ d'accréditation et hors du cadir erèglementaire indiqué.

META 3: Préparation des materiaux et produits manufactures pouvant manufactures pouvant contenir naturellement (OPE-ESS-MO-004) / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X 43-05

Signataire technique Ala CURARARU

LAB-ELPERT SAE: Siège scroit 128 für Avenus Lean Saures - Parc Capatone - Carré Vic, - Sanniere (L.- 1280) (VE) 100. (SVE odété pui situri Simo rifie → Capital ul 20.000 1 = NID (Cerex 849 416 806 + Simo 948 416 803 80 118 − 71 + 1 N15 1 = 41, 818 − 200 4 PE 712 €







Dossier 24 IMO 3905 Prélèvement du : 02/10/2024 PROPRIÉTAIRE: Mme.AYMARD Marie-Claude

1045 Ancienne Route de Loriol

84810 AUBIGNAN

DI2E

263, Chemin de Seyssau Sud

84170 MONTEUX

Rapport d'essai nº: R 02048424

A l'attention de Thomas BRETON Ivry sur Seine, le 15/10/2024

Affaire no AF01336624

Date de réception : 10/10/2024 - Date de fin d'analyse : 15/10/2024

Recherche d'amiante dans les matériaux et/ou produits - R 02048424

Page 1/1

Arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et accréditation des organismes procédant à ces analyses,

Nombre total d'échantillon(s): 1

Ref. / Description client / Couche(s) à analyser	N° Ech.	Description laboratoire	Préparation		Analyse			AC
			Traitement	Ир	Technique analyste	ИЬ	Résultats	COFR
1 Plaque ondulée Toiture Bâtiment 1	EC 13308824 15/10/2024	Plaque ciment (Dur/Fibreux,Gris); Matériau (Traces) (Dur/Effritable,Gris) Techniquement indissociable, contamination inter couches.	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 MB-MB	2	Fibre d'Amiante Non Détecte	*

Le présent rapport ne concerne que lès échantillons cités ci-dessus considérés étant aptes à être préparés par le laboratoire et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous sa form e intégrale, sauf accord écrit du laboratoire. Seule l'édition originale du rapport portant la validation technique du laboratoire engage sa responsabilité. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole. Toutes les informations fournies par le cellent (références du dossier et de l'échantillon, localisation, date et leu de prélèvement, ou toute autre information relative à l'échantillon avant son dépôt) relévent de sa seule responsabilité et ne sont pas couvertes par l'accréditation du laboratoire. Elles sont identifies par le symbole*. Toutes les informations fournies par le client (references du dossier et de l'échantillon, localisation, date et lieu de prélèvement, ou toute autre information relative à l'échantillon avant son dépôt relévent de sa seule responsabilité et ne sont pas couverses par l'accréditation du laboratoire. La limite de détection des fibres d'amiante garantie par le laboratoire, lors de l'analyse par META et par MOLP des matériaux est de 0,1% en masse dans la limité de 4 couches, le résultat d'analyse sera présenté hors champ d'accréditation et ne poura donc pas être exploité dans un contexte réglementaire opposable.

La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec Analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 μm), de sa structure cristalline et de sa composition chimique. Toute couche présentant un résultat en fibre d'amiante non détecté peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Toute couche analyses par MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée), présentant un résultat en fibre d'amiante non détecte peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre did amiante optiquement observable.

META 1: Préparation matériaux et produits manufactures pouvant contenir de l'amiante délibérément ajouté selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-001) / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X 43-050 et NF ISO 22252-1 et IMA : Principes pétrographiques et de classification inférialogique (Hawthorne F. C. et al., (2012) et A.J. Locock (2014)) hors champ d'accréditation et hors du cadre réglementaire indiqué.

META 3: Préparation des matériaux brits pouvant contenir naturellement de l'amiante et/ou de l'amiante et/ou de l'amiante de norme sNF X43-050 et NF ISO 22252-1 et IMA : Principes pétrographiques et de classification minéra

Signataire technique Ala CURARARU

LAB-ELPERT SAE: Siège scroit: 128 No Avenus Jean Saures - Parc Capatone - Carré Vol. - Sanniero (1 - 1100 (VII) SUIL (SVE odéte pui situri Simo rifie → Espiraturi 20.000 1 = NE2 Cerex 849 416 806 = Sient 348 416 803 80 118 = 71 × 1 × 15 1 = 41, 818 = 300 40 € 712 €



7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air


Fort	Moyen	Faible
1° II n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° II existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° II existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° II existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° II n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° II existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B



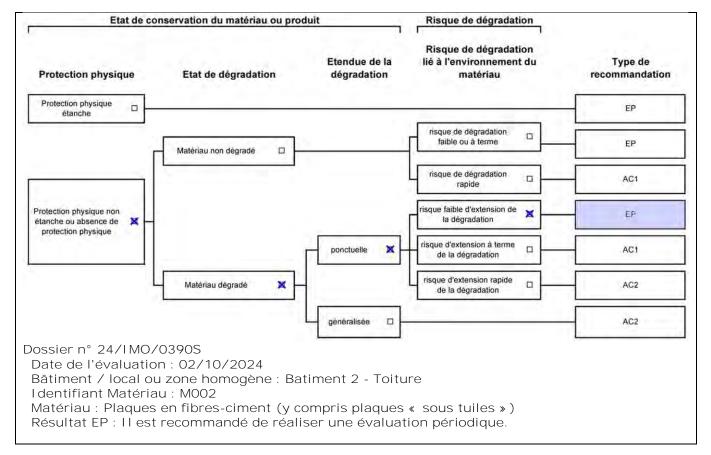

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation		Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
	L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entrainer rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du prérapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

Constat de repérage Amiante nº 24/IMO/0390S



En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3:

- I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.
- II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
- III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- 1. <u>Réalisation d'une « évaluation périodique »</u>, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- 2. <u>Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »</u>, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
 - Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- 3. <u>Réalisation d'une « action corrective de second niveau »,</u> qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :

Constat de repérage Amiante nº 24/IMO/0390S



a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée,

conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Autres documents







Assurance et Banque

ATTESTATION

M BRETON THOMAS 263 CHEMIN SEYSSAU SUD 84170 MONTEUX FR

AGENT

EI ALLEMAND FRANCK 54 QUAI JEANNE D ARC 37500 CHINON

Tél: 0247930950 Fax: 02 47 93 94 71

Email: AGENCE.ALLEMAND@AXA.FR

Portefeuille: 0037004344

Vos références : Contrat n° 7358225304 Client n° 1306552604

AXA France JARD, atteste que .

M BRETON THOMAS 263 CHEMIN SEYSSAU SUD 84170 MONTEUX

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7358225304** en cours de validité au moment de l'émission de la présente attestation garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré du fait des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation .

2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique :
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation:
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 1346 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 131-1 du Code de la Construction et de l'habitation;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 1347 du Code de la Construction et de l'habitation;
- L'information sur la présence d'un risque de mérule prévu à l'article L1 33-9 du code de la Construction et de l'habitation



1/3

AXA France IARD SA

Société a noryme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise règle par le Code des assurances - 7VA intracommunautaire n° RR 14 722 057 460
Opérations d'assurances evonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties pontées par AXA Assistance



• Audits energétiques pour les bâtiments à usage d'habitation comprenant un seul logement, classés F ou G dans le cadre de la loi Climat et Résilience SOUS RESERVE QUE L'ASSURE S'ENGAGE A NE PAS ASSURER DE MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE. La garantie du contrat est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés aux tiers du fait de la réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que cet audit porte uniquement sur les bâtiment ou parties de bâtiment à usage d'habitation comprenant un seul logement, que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment.

En complément de l'article 1.1 des Conditions générales, ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux diagnostics téchniques.

La garantie du contrat est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré lorsqu'il réalise à titre accessoire ces mêmes constats et diagnostics en dehors de la constitution du dossier technique

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2024** au **01/01/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat

Fait à CHINON le 25 juin 2024 Pour la société

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros Siège social: 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 772 057 460 R.C.S. Nanterre Entreprise rège par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 C CGI - sau pour les garanties portées par AXA Assistance

2/3



MONTANT DES GARANTIES

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci- après)	9.000.000 € par année d'assurance
Dont: Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance
 Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus 	1.200.000 € par année d'assurance
 Dommages immatériels non consécutifs Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières) 	150.000 € par année d'assurance
	150.000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2.000.000 € par année d'assurance dont 1.000.000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	500.000 € par année d'assurance dont 300.000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3,4 des conditions générales) : Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital dé 214 759 030 Euros

Siège social: 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise rège par le Code des assurances -TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3/3





Certificat de Compétence

Diagnostics Techniques Immobiliers

TechniCert attribue la Certification d'Opérateur de Diagnostic Immobilier à :

M. LE PELLETIER Siegfried sous le numéro de certifié TC23-0528

TechniCert Référentiel de Certification PROC 800

Domaines Technique	Arrêtés de référence	Date d'effet	Date D'expiration
Gaz	Arrêté du 24 décembre 2021 annule et remplace l'arrêté du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de Diagnostic Technique réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz, Posséder les connaissances et compétences définies en Annèxe 3 / 2.4.1 / 2.4.2	01/08/2023	31/07/2030
Électricité	Arrêté du 24 décembre 2021 annule et remplace l'arrêté du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de Diagnostic Technique réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité, Rosséder les compaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.6.1 et 2.6.2	01/08/2023	31/07/2030
Termites	Arrèté du 24 décembre 2021 annule et remplace l'arrêté du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de Diagnostic Technique réalisant l'état rélatif à la		TO SERVICE
⊠Métropole □ Outremer :	présence de termites dans le batiment. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.3.1 / 2.3.2	27/07/2023	26/07/2030
Amiante sans Mention	Arrêté du 24 décembre 202 <mark>1 annule et remplace l'arrê</mark> té du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de Diagnostic Technique réalisant les diagnostics Amiante. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.2.1 / 2.2.2	26/10/2023	25/10/2030
Amiante avec Mention	Posséder le <mark>s connaissances et compé</mark> tences définies en Annexe 3 // 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3	9	
Energie sans Mention	Arrêté du 20 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de Dagnostic Technique réalisant le diagnostic de performance énergétique, Possèder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.1 / 2.2	01/08/2023	31/07/2030
Energie avec Mention	Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.1 / 2.2 / 2.3		
Audit Energétique	Décret no 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique connaissances et compétences définies en à l'annexe IV et à l'annexe		
Plomb sans Mention	Arrêté du 24 décembre 2021 annule et remplace l'arrêté du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de Diagnostic Technique réalisant des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.1.1 / 2.1.2	27/07/2023	26/07/2030

Le maintien des dates de validités est conditionné à la bonne exécution des opérations de contrôle.



Les Alluets Le Roi, Le 01/07/2024 La Gérante TECHNICERT

Accréditation N° 4-0624 Portée disponible sur ww.cofrac.fr

TECHNICERT, SARL au Capital de 5000E—5 rue Traversière, ZAC Moulin du Capignard - 78580 Les Alluets Le Roi
Téléphone : 09.54.91.44.15 – Email : contact@ technicert.fr – Site : www.technicert.fr
Siret : 853 648 418 R.C.S. Versailles
FORM 910.3-B_Certificat de compétence 07/2024

The History and the second and the s

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible



Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : 24/IMO/0390S Date du repérage : 02/10/2024 Heure d'arrivée : 14 h 00 Durée du repérage : 02 h 05

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur. Cet état de l'installation intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans.

1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :

Type d'immeuble : Maison individuelle

Commune : 84810 AUBI GNAN

Département : Vaucluse

Référence cadastrale : Section cadastrale BA, Parcelle(s) n° 72, identifiant fiscal : N/A

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmètre de repérage : 1 niveau en Rdc

Année de construction : < 1997 Année de l'installation : . . . < 1997 Distributeur d'électricité : Enedis

Parties du bien non visitées :..... Batiment 1 - Vide sanitaire (Encombrement trop important)

2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom et prénom : SIP NORD VAUCLUSE Adresse : 132 Allée D'Auvergne 84100 ORANGE

Téléphone et adresse internet : . Non communiquées Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances:

84810 AUBI GNAN

3. – Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : LE PELLETI ER Siegfried

Raison sociale et nom de l'entreprise : DI 2E

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police et date de validité : 7358225304 - 01/01/2025

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par TECHNI CERT le 01/08/2023 **jusqu'au**

31/07/2030. (Certification de compétence TC23-0528)



4. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- > les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- > inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits;
- 5. Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

	L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.
×	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

- L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
- Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
- Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
- La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.
- Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension Protection mécanique des conducteurs.
- Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Domaines	Anomalies	Photo
L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité	Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement. remarques": L'AGCP (Appareil Général de Commande et de Protection) n'est pas placé à l'intérieur de la partie privative du logement; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer un AGCP à l'intérieur de la partie privative du logement	
2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation	Au moins un dispositif de protection différentielle ne fonctionne pas pour son seuil de déclenchement. remarques": Le seuil de déclenchement du dispositif différentiel de protection (DDR) est supérieur au courant différentiel assigné (sensibilité) de ce dernier; Faire intervenir un électricien qualifié afin de réparer ou de remplacer le DDR	



Domaines	Anomalies	Photo
	La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de protection différentielle n'entraîne pas (son) leur déclenchement. remarques": Le dispositif différentiel de protection (DDR) ne déclenche pas par action sur le bouton test; Faire intervenir un électricien qualifié afin de réparer ou remplacer le DDR	NICO SECONDA S
2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation - Installation de mise à la terre	Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) remarques": Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs de protection; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des conducteurs de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés	
3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit	Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants. remarques": Présence de protections contre les surintensités inadaptées à la section des conducteurs; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections contre les surintensités adaptés aux sections des conducteurs	Alto Superior Control of Control
	La section des conducteurs de la canalisation d'alimentation d'au moins un tableau n'est pas en adéquation avec le courant assigné du dispositif de protection placé immédiatement en amont ou avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement placé immédiatement en amont. remarques": Présence de conducteurs d'alimentation de section inadaptée au courant assigné du disjoncteur principal placé en amont; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les conducteurs inadaptés	
	A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement. remarques": La section des conducteurs de pontage n'est pas en adéquation avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement	
5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs	L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. remarques": Présence de matériel électrique en place dont l'enveloppe présente des détériorations; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des détériorations	ē



Domaines	Anomalies	Photo
	L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. remarques": Présence de connexion de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous tension	
6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage	L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste. remarques" : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise) ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels électriques vétustes	
5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs	Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. remarques": Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections mécanique sur les conducteurs non protégés	

Anomalies relatives aux installations particulières :

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
inversement.

☐ Piscine privée, ou bassin de fontaine

<u>Informations complémentaires :</u>

Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité

Domaines	Informations complémentaires
IC. Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité	Une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA
	L'ensemble des socles de prise de courant est du type à obturateur
	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.

6. - Avertissement particulier

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

Domaines	Points de contrôle
L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité	Coupure de l'ensemble de l'installation électrique Point à vérifier : Assure la coupure de l'ensemble de l'installation
2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation - Prise de terre	Présence Point à vérifier : Elément constituant la prise de terre approprié
	Constitution Point à vérifier : Prises de terre multiples interconnectées même bâtiment.
Dispositif de protection différentiel à l'origine de	Constitution et mise en œuvre Point à vérifier : Présence d'un conducteur de terre



Domaines	Points de contrôle
l'installation - Installation de mise à la terre	Caractéristiques techniques Point à vérifier : Section du conducteur de terre satisfaisante
	Constitution et mise en œuvre Point à vérifier : Qualité satisfaisante de la connexion du conducteur de terre, de la liaison équipotentielle principale, du conducteur principal de protection, sur la borne ou barrette de terre principale
	Constitution et mise en œuvre Point à vérifier : Connexions assurés entre les élts conducteurs et/ou canalisations métalliques et la LEP <= 2 ohms
	Caractéristiques techniques Point à vérifier : Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle principale
	Constitution et mise en œuvre Point à vérifier : Qualité satisfaisante des connexions visibles du conducteur de liaison équipotentielle principale sur éléments conducteurs
	Constitution et mise en œuvre Point à vérifier : Eléments constituant le conducteur principal de protection appropriés
	Continuité Point à vérifier : Continuité satisfaisante du conducteur principal de protection
	Socles de prise de courant placés à l'extérieur : protection par dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA Point à vérifier : Socles de prise de courant situés à l'extérieur protégés par dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA
3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit	Interrupteurs généraux et interrupteurs différentiels : courant assigné (calibre) adapté à l'installation électrique Point à vérifier : Courants assignés des interrupteurs différentiels de plusieurs tableaux adaptés.
4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire	Caractéristiques techniques Point à vérifier : Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire
	Mise en œuvre Point à vérifier : Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs et masses
P3. La piscine privée	Adaptation des caractéristiques techniques de l'installation électrique et des équipements Point à vérifier : L'installation et/ou les équipements électriques répond(ent) aux prescriptions particulières applicables (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier - respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux volumes).

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

Batiment 1 - Vide sanitaire (Encombrement trop important)

7. - Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Néant

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par TECHNICERT - ZAC DU MOULIN CAPIGNARD 5 RUE TRAVERSIERE 78580 LES ALLUETS-LE-ROI

Dates de visite et d'établissement de l'état :



Visite effectuée le : 02/10/2024 Etat rédigé à AUBI GNAN, le 02/10/2024

Par : LE PELLETIER Siegfried



Signature du représentant :	



8. - Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation


électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.


Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.




Annexe - Croquis de repérage

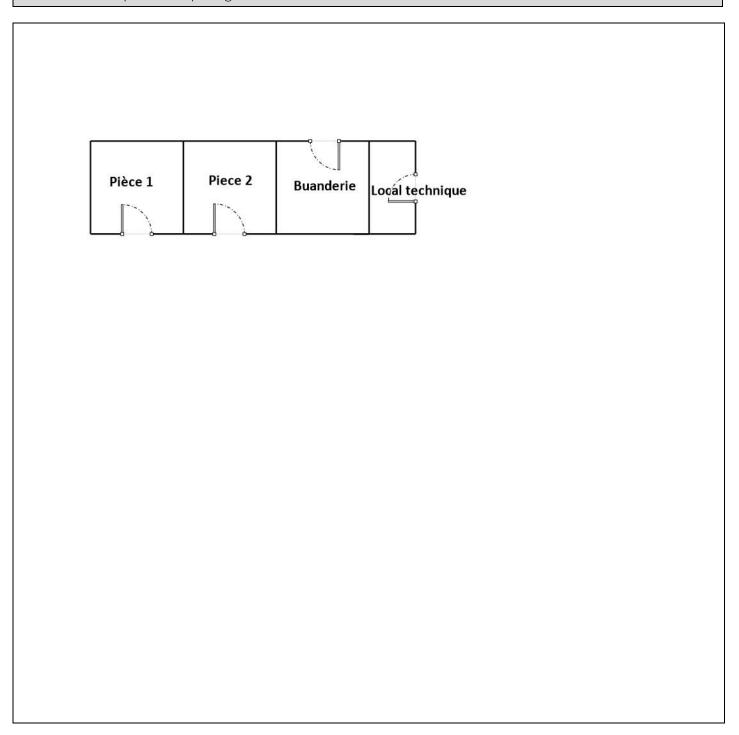



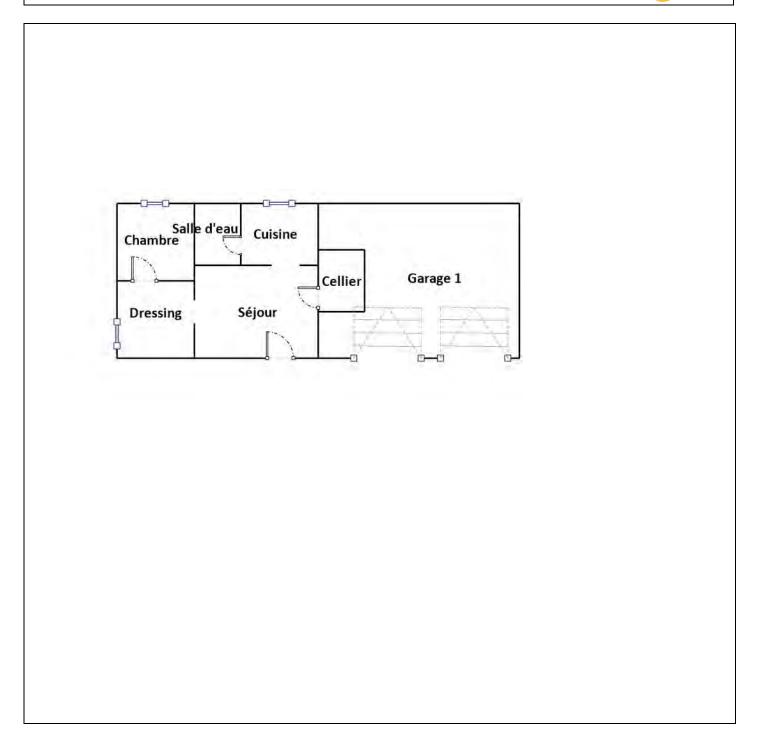



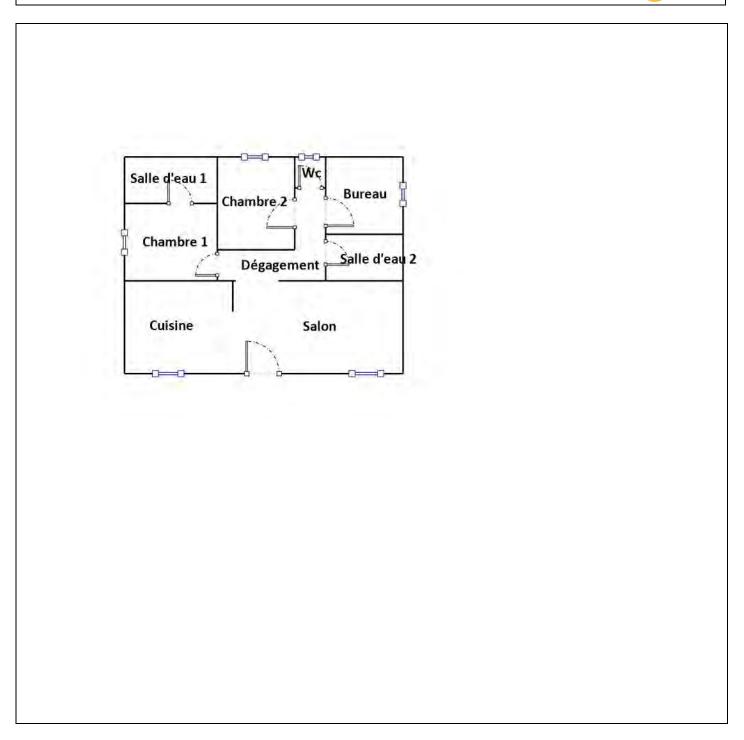

Annexe - Photos



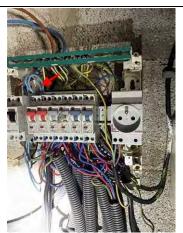


Photo PhEle001

Libellé de l'anomalie : B4.3 f3 A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement. Remarques : La section des conducteurs de pontage n'est pas en adéquation avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement



Photo PhEle002

Libellé de l'anomalie : B7.3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée.

Remarques : Présence de matériel électrique en place dont l'enveloppe présente des détériorations ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des détériorations



Photo PhEle003

Libellé de l'anomalie : B8.3 e Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente.

Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections mécanique sur les conducteurs non protégés



Photo PhEle004

Libellé du point de contrôle : B3.3.6 a3 Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs de protection ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des conducteurs de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés

DI2E | 263 Chemin de Seyssau Sud 84170 Monteux | Tél. : 0954346780 N°SIREN : 753393578 | Compagnie d'assurance : AXA n° 7358225304

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 24/IMO/0390S





Photo PhEle005

Libellé de l'anomalie : B8.3 a L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste.

Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise...) ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels électriques vétustes



Photo PhEle006

Libellé de l'anomalie : B2.3.1 h Au moins un dispositif de protection différentielle ne fonctionne pas pour son seuil de déclenchement. Remarques : Le seuil de déclenchement du dispositif différentiel de protection (DDR) est supérieur au courant différentiel assigné (sensibilité) de ce dernier ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de réparer ou de remplacer le DDR



Photo PhEle007

Libellé de l'anomalie : B2.3.1 i La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de protection différentielle n'entraîne pas (son) leur déclenchement.

Remarques : Le dispositif différentiel de protection (DDR) ne déclenche pas par action sur le bouton test ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de réparer ou remplacer le DDR



Photo PhEle008

Libellé de l'anomalie : B4.3 e Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.

Remarques : Présence de protections contre les surintensités inadaptées à la section des conducteurs ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections contre les surintensités adaptés aux sections des conducteurs

DI2E | 263 Chemin de Seyssau Sud 84170 Monteux | Tél. : 0954346780 N°SIREN : 753393578 | Compagnie d'assurance : AXA n° 7358225304

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 24/IMO/0390S





Photo PhEle009

Libellé de l'anomalie : B4.3 f2 La section des conducteurs de la canalisation d'alimentation d'au moins un tableau n'est pas en adéquation avec le courant assigné du dispositif de protection placé immédiatement en amont ou avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement placé immédiatement en amont.

Remarques : Présence de conducteurs d'alimentation de section inadaptée au courant assigné du disjoncteur principal placé en amont ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les conducteurs inadaptés

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

DI2E | 263 Chemin de Seyssau Sud 84170 Monteux | Tél. : 0954346780 N°SIREN : 753393578 | Compagnie d'assurance : AXA n° 7358225304





Certificat de Compétence Diagnostics Techniques Immobiliers

TechniCert attribue la Certification d'Opérateur de Diagnostic Immobilier à :

M. LE PELLETIER Siegfried sous le numéro de certifié TC23-0528

TechniCert Référentiel de Certification PROC 800

Domaines Technique	Arrêtés de référence		Date D'expiration	
Gaz	Arrété du 24 décembre 2021 annule et remplace l'arrêté du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de Diagnostic Technique réalisant l'état de l'Installation intérieure de gaz. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.4.1 / 2.4.2		31/07/2030	
Électricité	Arrêté du 24 décembre 2021 annule et remplace l'arrêté du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de Diagnostic Technique réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.6.1 et 2.6.2	01/08/2023	31/07/2030	
Termites	Arrèté du 24 décembre 2021 annule et remp <mark>lace l'arrêt</mark> é du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de Diagnostic Technique réalisant l'état relatif à la		26/07/2030	
⊠Métropole □ Outremer :	présence de termites dans le bâtiment. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.3.1 / 2.3.2	27/07/2023		
Amiante Arrèté du 24 décembre 2021 annule et remplace l'arrêté du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de Diagnostic Technique réalisant les diagnostics sans Mention Amiante. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.2.1 / 2.2.2		26/10/2023	25/10/2030	
Amiante avec Mention	Posséder le <mark>s connaiss</mark> ance <mark>s et compé</mark> tences définies en Annexe 3 // 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3			
Energie sans Mention			31/07/2030	
Energie avec Mention	Possèder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.1 /2.2. / 2.3		100	
Audit Energétique	Décret no 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique proséder les connaissances et compétences définies en à l'annexe IV et à l'annexe V			
Plomb Arrêté du 24 décembre 2021 annule et remplace l'arrêté du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de Diagnostic Technique réalisant des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.1.1 / 2.1.2		27/07/2023	26/07/2030	

Le maintien des dates de validités est conditionné à la bonne exécution des opérations de contrôle.

Les Alluets Le Roi, Le 01/07/2024 La Gérante TECHNICERT



Accréditation Nº 4-0624 Portée disponible

TECHNICERT, SARL au Capital de 5000€ – 5 rue Traversière, ZAC Moulin du Capignard - 78580 Les Alluets Le Roi Téléphone : 09.54.91.44.15 – Email : contact@technicert.fr – Site : www.technicert.fr Site : 853 648 418 R.C.S. Versailles PORt

FORM 910.3-B_Certificat de compétence 07/2024

DI2E | 263 Chemin de Seyssau Sud 84170 Monteux | Tél. : 0954346780 N°SIREN: 753393578 | Compagnie d'assurance: AXA n° 7358225304

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

1045 ANCIENNE ROUTE DE LORIOL 84810 AUBIGNAN

Adresse: 1045 Ancienne Route de Loriol 84810

Coordonnées GPS: 44.089472240272,

5.015527475076898 Cadastre: BA 72

Commune: AUBIGNAN Code Insee: 84004

Reference d'édition: 2916097 Date d'édition: 24/10/2024

PEB: NON

Vendeur:

M. AYMARD Marie-Claude

Acquéreur:



3 BASIAS, O BASOL, O ICPE

SEISME: NIVEAU 3

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Radon: NIVEAU 1

Туре	Exposition	Plan de prevention		
Informatif PEB	NON	Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit		
PPR Naturel SEISME	OUI	Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 3		
PPR Naturel RADON	OUI	Commune à potentiel radon de niveau 1		
Informatif Sols Argileux	OUI	Niveau de risque : Moyen Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bati. (Loi ELAN, Article 68)		
PPR Naturels Inondation	oui	Inondation Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau Approuvé 30/07/20 ✓ Sud-Ouest Mont ventoux		30/07/2007
PPR Miniers	NON	La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers		
PPR Technologiques	NON	La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques		

[&]quot;Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr" article R.125-25

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https://www.info-risques.com/short/ JTGSE



En cliquant sur le lien suivant ci-dessus, vous trouverez toutes les informations préfectorales et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.

Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du code de l'environnement MTECT / DGPR juin 2024 Cet état, à remplir par le vendeur, est destiné à être joint en annexe du contrat de vente d'un bien immobilier et à être remis, dès la première visite, au potentiel acquéreur par le

Adresse de l'immeuble ou parcelle(s) concernée(s) Code postal Nom	n de la commune
1045 Ancienne Route de Loriol 84810	AUBIGNAN
BA 72	AUDIGIVAIV
Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention des risque	es naturels (PPRN)
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR NATURELS	oui X non
prescrit ⁽¹⁾ anticipé ⁽²⁾ approuvé ⁽³⁾ X approuvé et en cours de révision ⁽⁴⁾	date 30/07/2007
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés au risque:	Inondation
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN	oui non X
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés	oui non
Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPF	RM)
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR MINIERS	oui non X
prescrit ⁽¹⁾ anticipé ⁽²⁾ approuvé ⁽³⁾ approuvé et en cours de révision ⁽⁴⁾	date
Si oui, les risques miniers pris en considération sont liés au risque:	
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM	oui non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés	oui non
Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques	ues (PPRT)
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR TECHNOLOGIQUES	oui non X
prescrit ⁽¹⁾ approuvé ⁽³⁾ approuvé et en cours de révision ⁽⁴⁾	date
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans le règlement du PPRT ou, à défaut, da	ns l'arrêté de prescription, sont liés à :
effet toxique effet thermique effet surpression	
L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement	oui non
L'immeuble est situé en zone de prescription	oui non
si la transaction concerne un logement, l'ensemble des travaux prescrits ont été réalisés	oui non
si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'in exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contra	
	t de location — —
Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire	
L'immeuble se situe dans une zone de sismicité classée en	nama E fanta
zone 1 très faible zone 2 faible zone 3 modérée X zone 4 moyenne	zone 5 forte
Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon	
L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3	oui non X
Information relative à la pollution des sols	
Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)	oui non X
Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance à la suite d'une catast	trophe N/M/T*
L'immeuble a-t-il donné lieu au versement d'une indemnité à la suite d'une catastrophe N/M/T*	oui non
*naturelle, minière ou technologique	
Situation de l'immeuble au regard du recul du trait de côte (RTC)	
L'immeuble est-il situé sur une commune exposée au RTC et listée par décret n° 2022-750 du 29 avril	l 2022 oui non X
L'immeuble est situé dans une zone exposée au RTC identifiée par un document d'urbanisme.	oui non X
Si oui, l'horizon temporel d'exposition au RTC est: d'ici à 30 ans	compris entre 30 et 100 ans
L'immeuble est-il concerné par des prescriptions applicables à cette zone	oui non
L'immeuble est-il concerné par une obligation de démolition et de remise en état à réaliser	oui non
Documents à fournir obligatoirement	
x un extrait de document graphique situant le bien par rapport au zonage réglementaire	
x un extrait du règlement concernant le bien	
X la fiche d'information sur le risque sismique disponible sur le site www.georisques.gouv.fr La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris dans la comm	une qui ont affecté le bien
concerné et qui ont donné lieu au versement d'une indemnité	iune qui ont anecte le bien
vendeur Date / Lieu	acquéreur
	acquereur
M. AYMARD Marie-Claude	
Signature: Le, 24/10/2024 Signature:	
Fait à AUBIGNAN	

⁽¹⁾ Prescrit = plan de prévention des risques (PPR) en cours d'élaboration à la suite d'un arrêté de prescription (2) Anticipé = plan de prévention des risques (PPR) visant les nouveaux immeubles et bien immobiliers et rendu immédiatement opposable par arrêté préfectoral (3) Approuvé = plan de prévention des risques (PPR) adopté et annexé au document d'urbanisme (4) Approuvé et en cours de révision = plan de prévention des risques (PPR) adopté mais actuellement en cours de modification ou de révision. Il est conseillé de se renseigner sur les éventuelles modifications de prescription (5) Information non obligatoire au titre de l'information acquéreur locataire mais fortement recommandée

[&]quot;Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr" article R.125-25


CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS



CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)




RADON

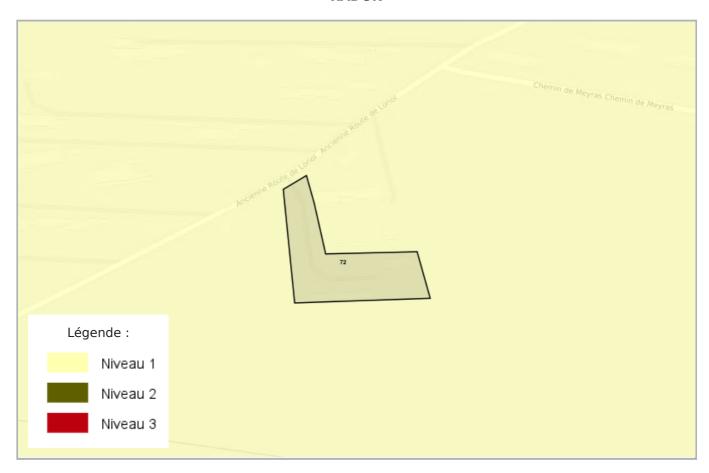

CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES



CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS (BASOL/BASIAS)

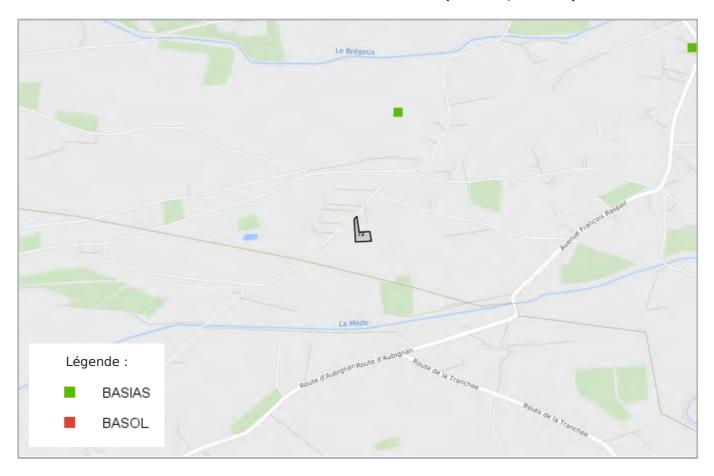


Etat des nuisances sonores aériennes

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112 -3 du code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction immobilière.

Cet état, à remplir par le vendeur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti) et à être **annexé** à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral						
n°	n° du mis à jour le					
Adresse de l'immeul	ble	code postal ou Insee	commune			
1045 Ancienne Ro	ute de Loriol	84810	AUBIGNAN			
Situation de l'immeub	le au regard d'un ou	ı plusieurs plans d'expo	sition au bruit (PEB)			
L'immeuble est situé d	ans le périmètre d'un	PEB	oui 1	non X		
r	évisé	approuvé	date			
Si oui, nom de l'aéro	drome:					
> L'immeuble est concer	né par des prescriptio	ns de travaux d'insonoris	ation ² oui	non		
Si oui, les travaux pr	escrits ont été réalisé	S	oui	non		
			1			
L'immeuble est situé d	ans le périmètre d'un	autre PEB	oui	non		
1 r	évisé	approuvé	date			
Si oui, nom de l'aéro	drome:					
Situation de l'immeub	le au regard du zon	age d'un plan d'expositi	ion au bruit			
> L'immeuble se situe da	ans unezone de bruit (d'un plan d'exposition au	bruit définie comme ·			
zone A	zone B	zone C	zone D			
très forte	forte	modérée	faible			
(intérieur de la courbe d'indice Lden 70) (entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 celle et 62)						
		a courbe d'indice Lden ch				
(entre la limite extéri	eure de la zone C et la	a courbe d'indice Lden 50). Cette zone n'est obligat			
			du code général des impô les aérodromes dont le no			
créneaux horaires attri			ire sur l'ensemble des pla			
horaires d'ouverture).	hian sa situa sur 2 zoi	nes il convient de retenir	la zone de bruit la plus im	nortante		
			•			
Documents de référer en compte	ice permettant la lo	calisation de l'immeuble	e au regard des nuisance	es prisent		
l a plan diamanitian		ala avurla aika liakaurak divi		inal de		
			Géoportail de l'institut nat e: https://www.geoportail.			
vendeur		date / lieu	acquéreur			
M. AYMARD Marie-Claude 24 octobre 2024 / AUBIGNAN						
information sur les nuisances sonores aériennes						
pour en savoir plus, consultez le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire						
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/						

PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)

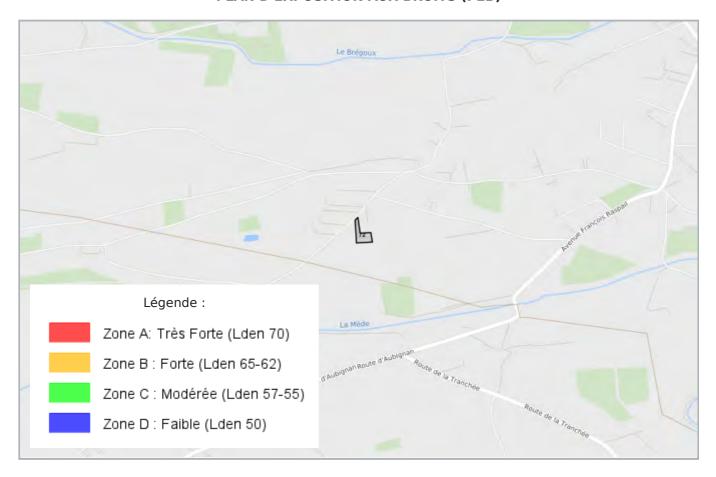

LISTE DES SITES BASIAS (À MOINS DE 500 MÈTRES)

BASE DE DONNÉES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICES

None Non renseigné None	388 mètres	
SSP3999912		
Indéterminé	STEP AUBIGNAN Intercommunale	

La liste suivante contient des sites BASIAS qui ne peuvent être localisés avec précision					
SSP3999734 CITROEN BRUN	SSP3999683 Mr COSTA Jacques				
105 Zone artisanale Les Bouteilles AUBIGNAN	None lieu dit La Pierre du Coq AUBIGNAN				

LISTE DES SITES BASOL (À MOINS DE 500 MÈTRES)

BASE DE DONNÉES DE POLLUTION DES **SOL**

Aucun site BASOL a moins de 500 mètres

LISTE DES SITES ICPE (À MOINS DE 500 MÈTRES)

INSTALLATIONS **C**LASSÉES POUR LA **P**ROTECTION DE L'**E**NVIRONNEMENT

Aucun site ICPE a moins de 500 mètres



Arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la

Préfecture : Vaucluse Commune : AUBIGNAN

Déclaration de sinistres indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement

Adresse de l'immeuble

1045 Ancienne Route de Loriol 84810 AUBIGNAN

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe

Cochez les cases OUI ou NON

si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des événements

Catastrophe naturelle	Début	Fin	Arrêté	lo du	Indemnisation
Inondations et/ou Coulées de Boue	03/10/2015	03/10/2015		22/01/2016	
inondations et/ou Coulees de Boue			23/12/2015	22/01/2016	Ooul Onon
Inondations et/ou Coulées de Boue	24/09/2012	24/09/2012	10/01/2013	13/01/2013	Oon Onon
Inondations et/ou Coulées de Boue	14/12/2008	14/12/2008	09/02/2009	13/02/2009	OOUI ONON
Inondations et/ou Coulées de Boue	01/12/2003	04/12/2003	12/12/2003	13/12/2003	OOUI ONON
Inondations et/ou Coulées de Boue	08/09/2002	09/09/2002	19/09/2002	20/09/2002	OOUI ONON
Inondations et/ou Coulées de Boue	13/06/2000	13/06/2000	06/11/2000	22/11/2000	Oui Onon
Inondations et/ou Coulées de Boue	22/09/1993	24/09/1993	29/11/1993	15/12/1993	Oui Onon
Inondations et/ou Coulées de Boue	21/09/1992	23/09/1992	12/10/1992	13/10/1992	Ooul Onon
Inondations et/ou Coulées de Boue	26/08/1986	26/08/1986	11/12/1986	09/01/1987	OOUI ONON
Inondations et/ou Coulées de Boue	06/11/1982	10/11/1982	30/11/1982	02/12/1982	Oui Onon
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols	31/12/2020	30/12/2021	17/10/2022	28/10/2022	Ooni Onon
Sécheresse	31/03/2022	29/09/2022	20/07/2023	07/09/2023	Oui Onon
Sécheresse	01/07/2020	30/09/2020	18/05/2021	06/06/2021	OOUI ONON
Sécheresse	01/07/2019	30/09/2019	19/01/2021	03/02/2021	Oui Onon
Sécheresse	01/07/2017	30/09/2017	18/09/2018	20/10/2018	Ooul Onon
Sécheresse	01/07/2012	30/09/2012	21/05/2013	25/05/2013	Oui Onon
Tempête	06/11/1982	10/11/1982	30/11/1982	02/12/1982	Oui Onon

Etabli le :	
24/10/2024	Nom et visa du vendeur
	Visa de l'acquéreur

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr



Liberté Égalité Fraternité



QUE FAIRE EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME?

Avant les secousses, préparez-vous

- REPÉREZ les endroits où vous protéger : loin des fenêtres, sous un meuble solide
- FIXEZ les appareils et meubles lourds pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H avec les objets et articles essentiels
- FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité de votre bâtiment



Pendant les secousses

- ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT
- NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- EN VOITURE, NE SORTEZ PAS et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- RESTEZ ATTENTIF: après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT,

évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS

DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



EVITEZ DE TÉLÉPHONER

afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE

des consignes des autorités



ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° 24/1MO/0390S relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 1045 Ancienne Route de Loriol 84810 AUBIGNAN.

Je soussigné, LE PELLETIER Siegfried, technicien diagnostiqueur pour la société DI 2E atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Gaz	LE PELLETIER Siegfried	TECHNICERT	TC23-0528	31/07/2030 (Date d'obtention : 01/08/2023)
Electricité	LE PELLETIER Siegfried	TECHNICERT	TC23-0528	31/07/2030 (Date d'obtention : 01/08/2023)
DPE sans mention	LE PELLETIER Siegfried	TECHNICERT	TC23-0528	31/07/2030 (Date d'obtention : 01/08/2023)
Plomb	LE PELLETIER Siegfried	TECHNICERT	TC23-0528	26/07/2030 (Date d'obtention : 27/07/2023)
Termites	LE PELLETIER Siegfried	TECHNICERT	TC23-0528	26/07/2030 (Date d'obtention : 27/07/2023)
Amiante	LE PELLETIER Siegfried	TECHNICERT	TC23-0528	25/10/2030 (Date d'obtention : 26/10/2023)

- Avoir souscrit à une assurance (AXA n° 7358225304 valable jusqu'au 01/01/2025) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à AUBI GNAN, le 02/10/2024

Signature de l'opérateur de diagnostics :



Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

DI2E | 263 Chemin de Seyssau Sud 84170 Monteux | Tél. : 0954346780 N°SIREN : 753393578 | Compagnie d'assurance : AXA n° 7358225304 Département : VAUCLUSE

Commune : AUBIGNAN

Section : BA Feuille : 000 BA 01

Échelle d'origine : 1/1000 Échelle d'édition : 1/1250 Date d'édition : 28/10/2024 (fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC44 ©2022 Direction Générale des Finances

Publiques

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

U2411408

VINCENTI I.

Vos Réf.: 240050 - DGFIP - AYMARD

Commune Aubignan

Propriétaire Madame Mildred AYMARD

Adresse 1045 ANCIENNE ROUTE DE LORIOL


Réf. Cadastrale Section: BA - Nº: 72


Surface 18a 55ca


ATGTSM - Géomètres Experts Service Urbanisme 04.90.06.30.43 Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le centre des impôts foncier suivant : PTGC VAUCLUSE
Cité Administrative BP 91088 84097 84097 AVIGNON Cedex 9
tél. 04 90 27 71 91 -fax
sdif.vaucluse.ptgc@dgfip.finances.gouv.fr


Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr

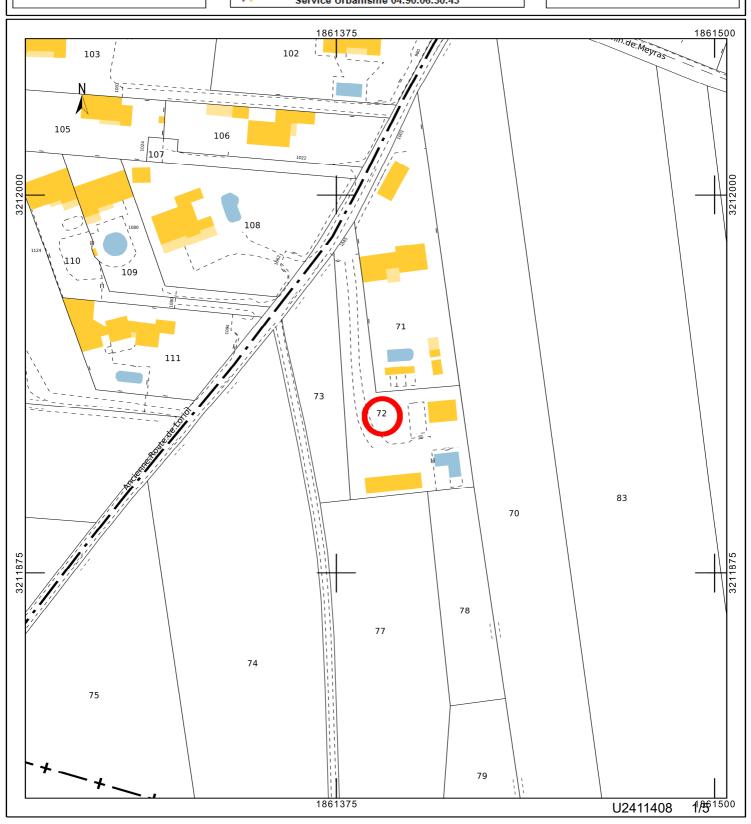

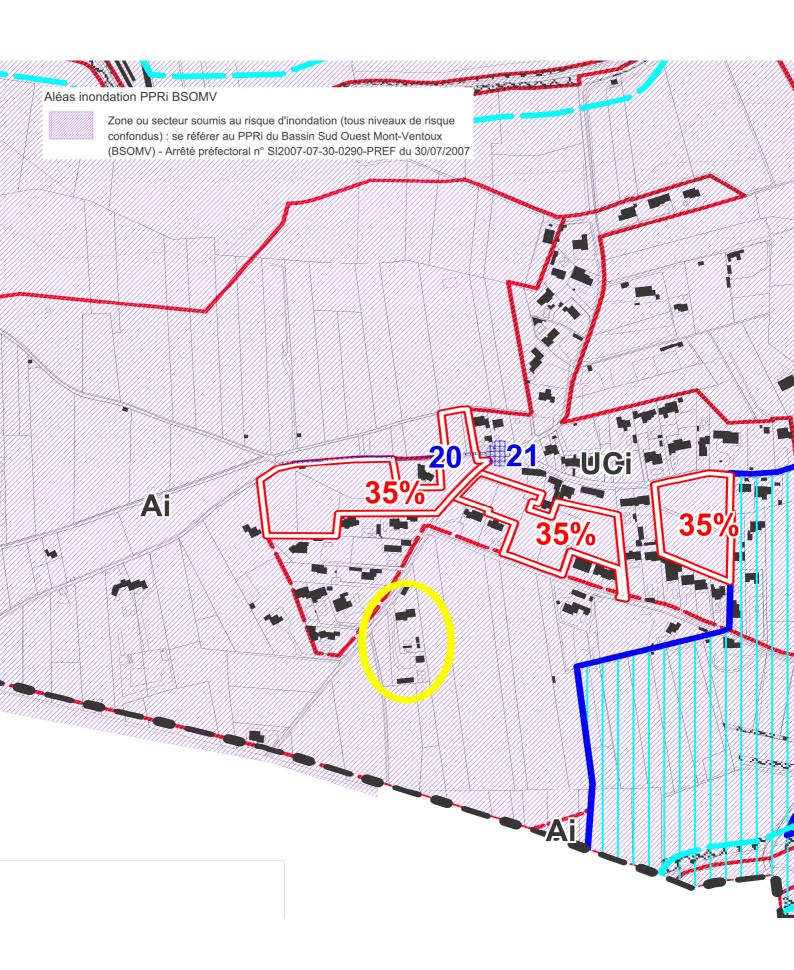

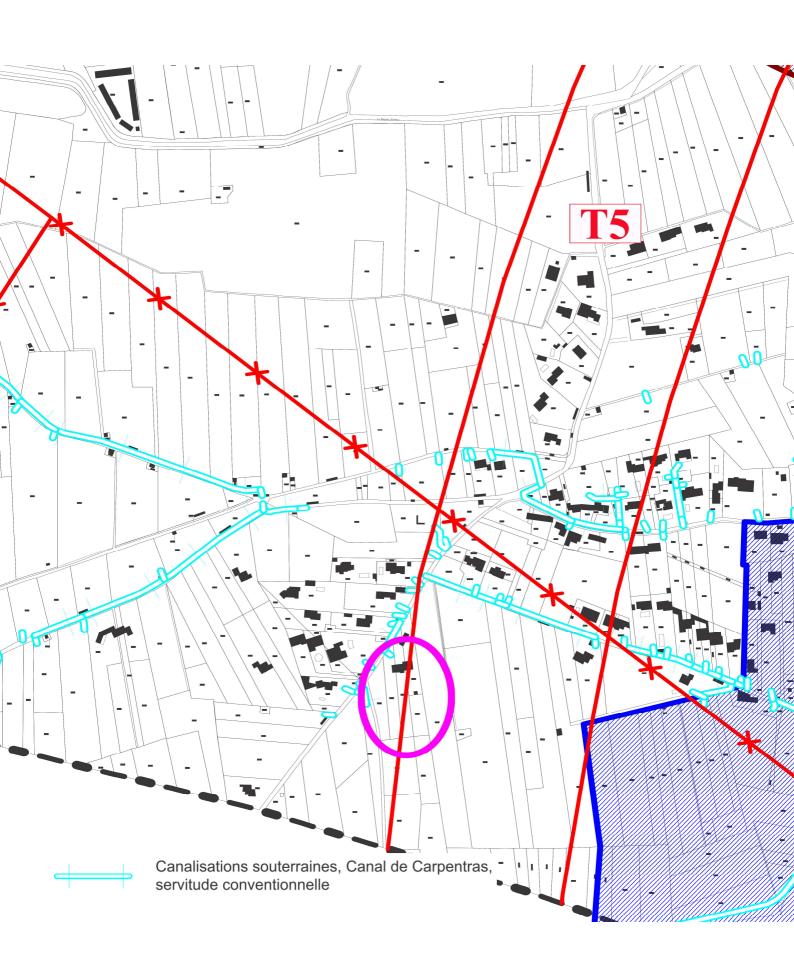

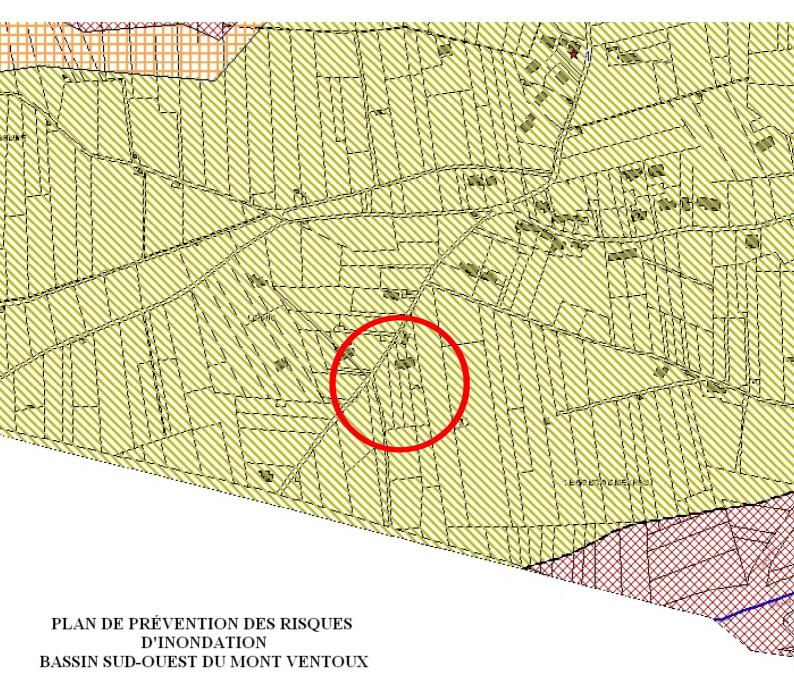

LEGENDE



Zonage rouge - Risque maximum ou zone d'expansion de crues Inconstructible sauf cas particulier sur l'existant



Zonage orange - Risque élevé ou zone d'expansion de crues Inconstructible sauf cas particulier sur l'existant



Zonage orange hachuré - Risque intermédiaire Constructible avec prescriptions renforcées



Zonage jaune - Risque modéré Constructible avec prescriptions

Géofoncier





Commune : Aubignan (84) Edité le : 28-10-2024 16:54 (UTC + 1) Edité par : SCOP A.T.G.T.S.M.

Echelle : 1 / 1500 Projection : RGF93 Lambert 93

0 20 40 60m U2411408 5

ATGTSM Service Urbanisme

821 avenue de Cheval-Blanc Impasse Georges Braque 84300 Cavaillon

Tél: 04.90.06.30.43 Email: <u>urba@atgtsm.fr</u>



Vos références : 240050 - DGFIP - AYMARD Nos références : CB / U2411408

NOTE D'INFORMATIONS : URBANISME & ENVIRONNEMENT

Mutation d'immeuble bâti ou non bâti sans modification de son état.

Commune : Aubignan

Propriétaire (s) : Madame Mildred AYMARD

Lieu dit / Adresse : 1045 ANCIENNE ROUTE DE LORIOL

Réf. cadastrales : Section : BA N° : 72

Contenance fiscale : 18a 55ca

INFORMATIONS GENERALES SUR LE BIEN

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU ZONAGE:

- ~ L'immeuble est classé en zone : Ai
 - La zone A est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (la plus grande partie du territoire communal).
 - Secteur Ai soumis au risque maximum ou élevé d'inondation. Dans ce secteur, les prescriptions et restrictions propres au règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) du Bassin Sud-ouest du Mont Ventoux s'ajoutent à celles du présent règlement.

SERVITUDES D'URBANISME PARTICULIÈRES:

- ~ Intéressé par :
 - A2 : Canalisations souterraines, Canal de Carpentras, servitude conventionnelle.
 - T5 : Servitude aéronautique de dégagement.
 - Zone à risque de retrait-gonflement des argiles : aléa modéré.
 - Plan de Prévention des Risques (PPR) Inondation du bassin versant du Sud-Ouest du Mont Ventoux : zone jaune risque modéré. Constructible avec prescriptions.

DROIT DE PREEMPTION:

~ Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) : Néant.

MARGE DE RECUL:

~ Néant en l'état actuel des documents graphiques.

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

~ Néant en l'état actuel des documents graphiques.

N° Inscription RCS : 339 001 711 000 11 - TVA : FR 123 390 017 11 - Capital Social : 32 792.00 € - Site internet : www.atgtsm.fr

1/2



Vos références : 240050 - DGFIP - AYMARD Nos références : CB / U2411408

INFORMATIONS GENERALES SUR LA COMMUNE

PLOMB:

~ L'ensemble du Département de Vaucluse a été classé en zone à risque d'exposition au plomb par Arrêté Préfectoral N° 2450 du 3 octobre 2000.

RISQUES MAJEURS:

~ Inondation, Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau, Mouvement de terrain, Tassements différentiels, Séisme - zone de sismicité : 3, Feu de forêt, Transport de marchandises dangereuses, Radon : catégorie 1.

PRISE EN COMPTE DE L'AMENAGEMENT :

~ Le Plan de Prévention des Risques (PPR) Inondation du bassin versant du Sud-Ouest du Mont Ventoux a été approuvé le 30 juillet 2007.

ARRETES DE CATASTROPHE NATURELLE:

- ~ 19/01/2021 : Sécheresse survenue du 1 juillet 2019 au 30 septembre 2019.
- ~ 18/05/2021 : Sécheresse survenue du 1 juillet 2020 au 30 septembre 2020.
- ~ 17/10/2022 : Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenue du 31 décembre 2020 au 30 décembre 2021.
- ~ 20/07/2023 : Sécheresse survenue du 31 mars 2022 au 29 septembre 2022.

INFORMATION ANNEXES:

- ~ Diverses Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
- ~ Inventaire de zones humides.
- ~ Réserve de biosphère.
- ~ Divers édifices protégés au titre des monuments historiques.
- ~ Association Syndicale d'Arrosants : cours d'eau réunis.
- ~ 27 juillet 2020 : création du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux.
- ~ Arrêté du 6 Novembre 2012 : Territoire à Risque Important (TRI) d'inondation du bassin Rhône Méditerranée : périmètre Avignon Plaine du Tricastin Basse Vallée de la Durance.

DISPOSITIONS D'URBANISME:

~ Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'AUBIGNAN approuvé le 5 mars 2020.

Cavaillon, le 28/10/2024

2/2



La présente note d'informations constitue un simple document d'information. Elle ne présage en aucun cas de la constructibilité du terrain et de ses prescriptions particulières (risques, servitudes...) pour lesquelles il est nécessaire de demander un Certificat d'Urbanisme (C.U.). Elle fait état des renseignements connus à ce jour dans les documents opposables aux tiers. Elle constitue un simple document d'information et ne peut en aucun cas être considérée comme une autorisation administrative

N° Ordre des Géomètres Experts : 1989D100001